

Service Memo für Tactile M 4000:

Problem: Kein SOLO in der Monitor Sektion:

Ihr System hat eben noch komplett und bestens gearbeitet – und plötzlich geht die SOLO Schaltung der Eingänge nicht mehr (die Gruppen sind O.K.).

Problem beheben:

Stellen Sie sicher, daß Sie ein zuverlässiges Eingangssignal (CD, MD oder Cassette etc.) an einem Eingang anliegen haben.

Routen Sie diesen Eingang auf alle Gruppen und Summen und hören Sie sich das Signal über SOLO GROUP etc. an. Ist es O.K.??

Sie hören das Signal??

Dann schalten Sie den Eingang an dem das Signal anliegt auf SOLO, alle anderen SOLO werden abgewählt.

Hören Sie das Signal??

Wenn JA, dann ist alles O.K.

Wenn NEIN, lassen Sie SOLO Input angewählt, dann gehen Sie hinter das Eingangsrack M 420 und überprüfen den großen CENTRONICS Multistecker auf der Rückseite, der vom M 420 zum M430 führt (Bus-out) und drücken ihn fest in seine Position.

Das Signal sollte jetzt wieder da sein!

Ursache? Der Stecker war entweder nicht durch die Federklemmen gesichert, oder wurde beim Vorbeigehen, durch Erschütterung oder versehentlich gelockert. Wenn dabei die Pins 46 bis 50 nicht fest in der Buchse sitzen, dann fehlt das SOLO Signal des Eingangsracks.

Fertig.